

TIPS FØR DU SPARTLER



Standfast spartelmasse:

Lagtykkelse

Klar til flisearbejde

ARDURAPID 5

0-4 mm

Ca. 1/2 time

ARDURAPID 45

0-5 mm

Ca. 1 time

Selvnivellerende spartelmasse:

ARDEX K 15

0-10 mm

Ca. 2 timer

ARDEX E 70

3-30 mm

Ca. 2 timer

ARDEX E 80

5-50 mm

Ca. 2 timer

Primer:

ARDION 51

50-300 g/m²

Påføres m/kost eller malerulle



At rette et gulv op til underlag for vinyl, linoleum, parket eller fliser er ingen sag, når man blot overholder visse simple grundregler.

Følger du anvisningerne i denne brochure, garanterer Ardex for et perfekt resultat.



1) Vurdering og rengøring af underlag

Ardex spartelmasser kan udlægges på beton, cementpudslag, anhydrit, støbeasfalt, gamle flisebelægninger m.fl., når følgende krav er opfyldt:

- Underlaget skal være fast, tørt og rent. Løse områder hugges bort.
- Beton: Slibning/fræsning kan være nødvendig.
- Anhydrit: Styrken checkes. Overfladen skal altid slibes.
- Gamle flisebelægninger: Kræver effektiv af-fedtning og eventuelt ruslibning.
- Støbeasfalt: Effektiv af-fedtning med kaustisk soda. Efterfølgende vaskes med rent vand.

2+3) Primning

På sugende underlag (beton, pudslag, anhydrit m.fl.) blandes Ardion 51 med 3 dele vand. På ikke sugende underlag (støbeasfalt, fliser/klinker m.fl.) blandes Ardion 51 med ½ del vand.

På sugende overflader påføres Ardion 51 med en kost for at arbejde primeren ned i underlaget. På ikke sugende underlag anvendes kost eller malerulle.

Ardion 51 skal tørre fra 2-8 timer afhængig af blandingsforhold, underlagets sugsevne og temperatur. Primeren skal altid hærde op til en glas-klar film.

NB: Hvis gulvet opfylder håndværkerens krav om planhed til fliser/klinker, på nær et par lunger eller huller, der skal sættes ud, primes kun disse områder.

4+5+6) Udsætning af huller og lunger m.m.

Huller, lunger eller gamle rørgennemføringer i underlaget sættes ud med Ardurapid 45 (forarbejdnings- tid ca. 15 min.). Fliser/klinker kan herefter lægges efter 1 times hærkning ved 20°C.

7) Primning af udsætningsstederne

Efter 1 times hærkning ved 20°C primes udsætningsstederne med Ardion 51 blandet i forholdet 1:3 med vand.

8) Blanding af spartelmassen

I et rent blandekar hældes koldt vand (anvend Ardex målespand), og under kraftig omrøring tilsættes pulveret. Der blandes til spartelmassen er klumpfri (2-3 min.).

9) Spartling med selvnivellerende spartelmasse

Spartelmassen hældes ud på gulvet og fordeles med en glat- eller tandspatel. Spartelmassen flyder selv sammen og danner en perfekt overflade. De selvnivellerende spartelmasser kan normalt forarbejdes i ca. ½ time. Ved spartling/opretning i større lag skal der udnivelleres punkter til styring af højden.

10) Fliselægning

Når spartelmassen er gangbar efter 2-3 timer, kan der lægges fliser/klinker på overfladen. Der kræves ingen primning før fliselægningen.

Vådruksmembran og tætte belægninger, som vinyl og linoleum, kan pålægges efter 24 timer.

ARDEX SKANDINAVIA A/S

Marielundvej 4

DK-2730 Herlev

Telefon: 44 88 50 50

Telefax: 44 88 50 60

E-mail: ardex@ardex.dk

www.ardex.dk

